

STEROWNIK KXP4 S

Skrócona instrukcja użytkownika

SCHEMAT PRACY - PROGRAMY 1-3

(ustawienia w oknach odpowiadają wykresowi)

OPOZNIENIE

0dni 00h35min

ETAP1/1 +15°/min


0800° 0h20min

ETAP2/1 -10°/min

0300° 0h25min

ETAP3/1 +07°/min

1100° 0h35min

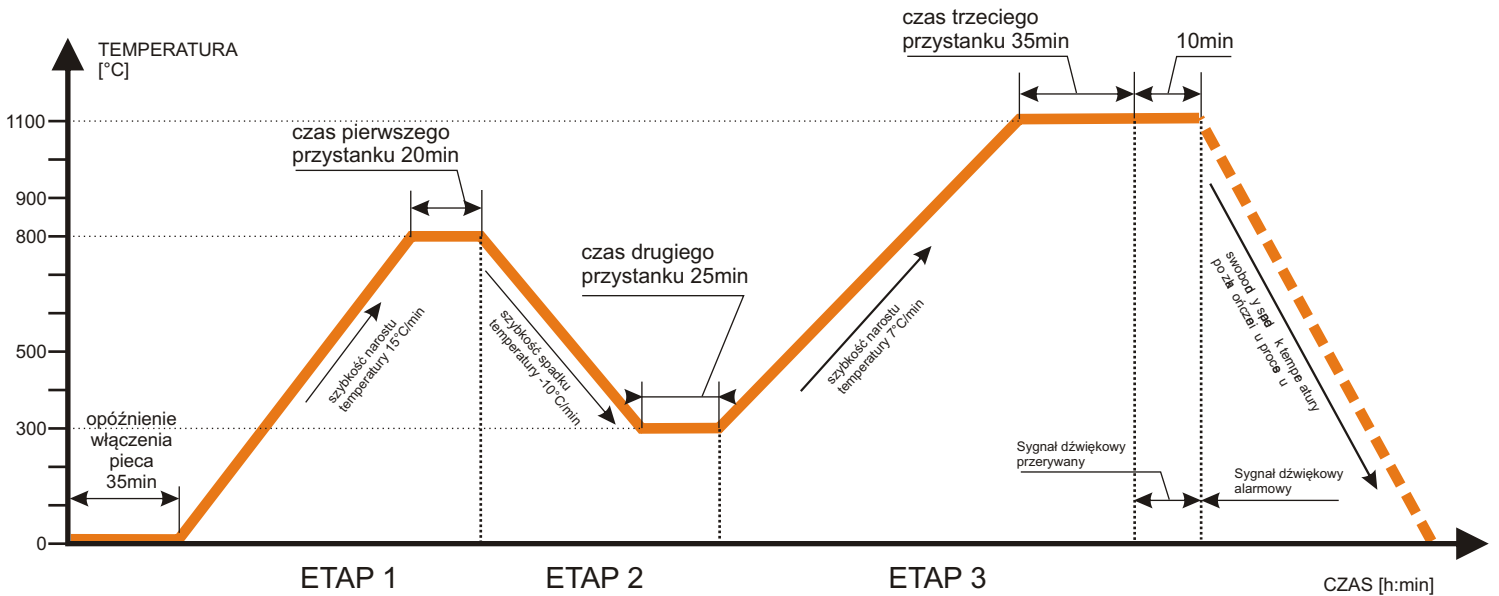

SCHEMAT PRACY - PROGRAM C


(ustawienia w oknach odpowiadają wykresowi)

OPOZNIENIE

0dni 00h35min

ETAP1/C

1000°

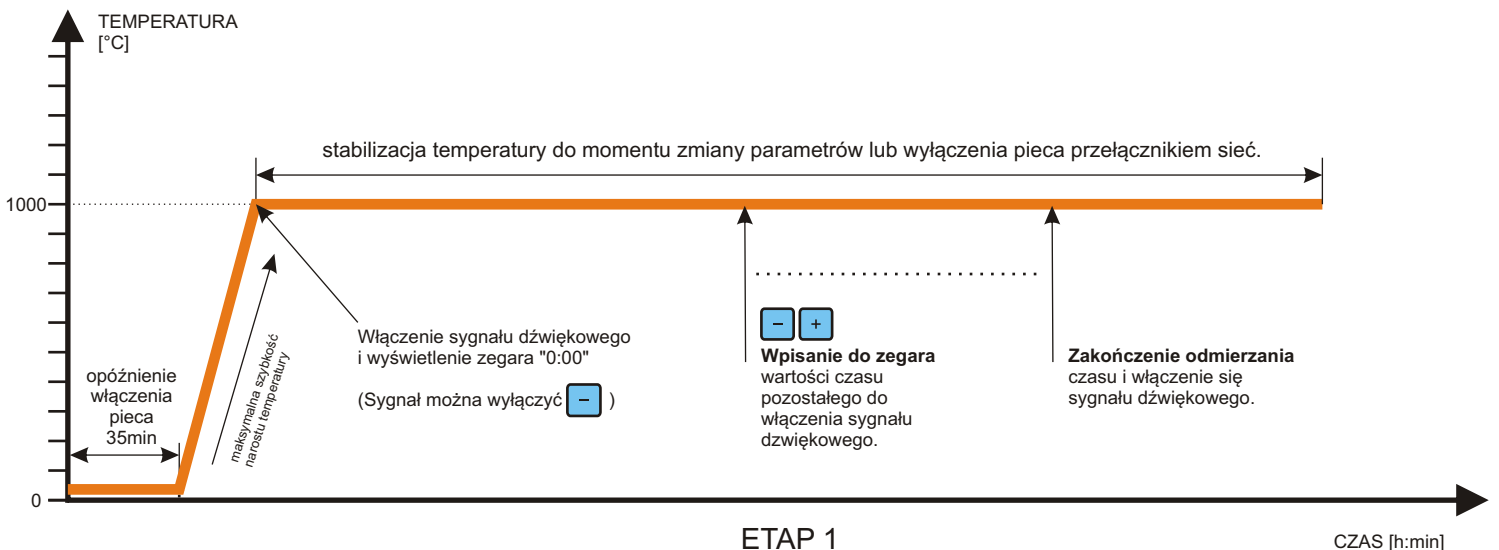

ALGORYTM PROGRAMOWANIA I PRACY STEROWNIKA KXP4 S

